

Istituto Comprensivo Linneo- Milano

Comitato Genitori

Gruppo Sicurezza ICL

Milano 20 ottobre 2016

Comunicato Informativo

Sopralluogo tecnico-manutentivo del 14-10-2016.

A seguito del documento "RELAZIONE SULLO STATO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEL PLESSO LINNEO" emesso dal COMITATO GENITORI dell' Istituto Comprensivo di via Linneo (ICL) in data 04 OTTOBRE 2016 il Dirigente Scolastico dell'Istituto ha organizzato un sopralluogo con i preposti tecnici del comune nel giorno di Venerdì 14, ottobre 2016. A questo sopralluogo è stata invitata una rappresentanza tecnicamente qualificata del Comitato Genitori ICL.

Il sopralluogo ha avuto inizio alle ore 9:00 dall'edificio della scuola primaria di via Mantegna 10 ed è proseguito fino alle ore 13:00 interessando i seguenti edifici dell'Istituto comprensivo con una verifica degli elementi della relazione citata compatibilmente con le condizioni di accessibilità dei locali.

- Edifici di via MANTEGNA/Monviso Scuola dell' infanzia e Scuola PRIMARIA Mantegna;
- EDIFICIO VIA MOSCATI, Scuola PRIMARIA E SECONDARIA MOSCATI
- EDIFICIO VIA LINNEO, Scuola SECONDARIA MAMELI;

Erano presenti:

Prof. Giorgio Sturaro	Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Linneo
Prof. Gianfranco Pepe	Dsga Istituto Comprensivo Linneo
Ing. Sergio Aldarese	Dirigente Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali Comune di Milano
Dott.ssa Antonietta Sassano	Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali Comune di Milano
Arch. Federico Acuto	Comitato Genitori (ICL) Ordine Architetti di Milano
Arch. Lisa Giannetto	Comitato Genitori (ICL) Ordine Architetti di Milano
Avv. Roberta Colombo	Comitato Genitori (ICL) Foro di Milano
Ing. Giulio Zucconi	Comitato Genitori (ICL) Ordine ingegneri di Venezia
Ing. Diomedede Malvaso	Comitato Genitori (ICL) Ordine ingegneri di Milano

Per ogni edificio erano presenti un referente del corpo docente ed un referente dei genitori associazione genitori Mantegna e Moscati elementari e Comitato Genitori scuola secondaria.

Con riferimento al sopralluogo il Comitato Genitori ICL ha costituito una **commissione tecnica** composta da ingegnere Anna Braga (già commissione sicurezza Moscati), ingegnere Diomedede Malvaso, Architetto Federico Acuto, ingegnere Giulio Zucconi, Architetto Lisa Giannetto esperta ambiente.

1. Edifici di via Mantegna/Monviso Scuola dell' infanzia e Scuola Primaria

1.1 Situazione Bagni – Circ. n.178 del 21/04/2016

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alle pagine 18 e 19 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti. Il numero dei vasi disponibili è di qualche unità.

Le attività di riparazione dei locali e di rimessa in servizio dei bagni chiusi vengono concordemente valutate come semplice ordinaria manutenzione stimabile in circa 2 giorni lavorativi di 2 muratori e con materiale di riparazione elementare e facilmente disponibile.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno alla dirigenza scolastica la tempistica di ripristino.

I rappresentanti del Comitato Genitori segnalano che al piano ci sono circa 20 classi e dovrebbe esserci un servizio igienico disponibile per ogni classe, pertanto circa 20 gabinetti, questo ai sensi del DM 18-12-1975 **Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.**

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 1 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.2 Serramenti e porte

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 20 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti. Inoltre in fase di sopralluogo i rappresentanti del Comitato Genitori segnalano che molti vetri direttamente accessibili dagli allievi non sono antinfortunistici. (NORMA UNI 7697 - EDIZIONE: FEBBRAIO 2015)

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che le attività di riparazione e sostituzione degli infissi degradati e non a norma antinfortunistica verranno valutate in dettaglio esse richiedono il finanziamento della attività da parte del Comune di Milano, sarà comunicata alla dirigenza scolastica la tempistica di ripristino.

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 2 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.3 Pareti

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 21 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che le attività di re-intonacatura e di riparazione dalle infiltrazioni di acqua ed umidità verranno valutate in dettaglio esse richiedono il finanziamento della attività da parte del Comune di Milano, sarà comunicata alla dirigenza scolastica la tempistica di ripristino.

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 2 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.4 Scale mensa

La dirigenza scolastica informa che l'utilizzo delle scale mensa è stato ripristinato. Tuttavia alla data del 19 ottobre successivo ciò non è confermato. Il comitato genitori si riserva di verificare l'incongruenza delle informazioni ricevute.

1.5 Palestra grande

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 23 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comitato Genitori segnalano la necessità di una ispezione al di sopra del controsoffitto per verificarne la stabilità strutturale (rischio di crollo) e l'eventuale presenza nell'intercapedine di materiali di isolamento nocivi.

I tecnici del Comune di Milano comunicheranno tempistiche e modalità dell'intervento di ispezione al di sopra della controsoffittatura.

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 2 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.6 Palestra piccola

Nel seminterrato si constata la preclusione all'accesso ad una zona limitata della palestra piccola classificata dai tecnici del comune come "con pericolo di crollo". I mezzi di interdizione all'accesso non risultano efficaci.

I tecnici del Comune di Milano dispongono la chiusura immediata dell'intero locale adibito a palestra.

Invece i tecnici del Comitato Genitori chiedono la motivazione tecnica del pericolo di crollo non essendo questo evidente dalla ispezione visiva, anzi apparendo il locale omogeneamente agibile.

1.7 Tende

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 9 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di intervento.

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 2 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.8 Depositi temporanei di materiali vari ai piani e zone auditorium e piano interrato

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 24 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di sgombero e dispongono per l'immediata interdizione delle zone interessate.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di questi materiali nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.9 Lesioni strutturali murature di sostegno zona scale.

Durante il sopralluogo è stata individuata una lesione "seria" sulle pareti presso il giunto di dilatazione tra i due corpi di fabbrica contigui alla zona tromba scale. La lesione si ripete dal

seminterrato ai vari piani superiori ed in corrispondenza del tetto si nota uno spostamento di tegole sul displuvio interno. Il giunto stesso appare completamente esaurito non impedendo più il contatto tra le strutture dei due edifici di epoca e struttura molto differente.

I tecnici del comune dichiarano che assegneranno a degli specialisti strutturisti di loro fiducia una indagine approfondita della lesione muraria.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono di installare immediatamente un "fessurimetro" sulle lesioni murarie significative in modo da identificare eventuali peggioramenti in atto, inoltre il rischio "crollo" o "stabilità delle strutture" dovrebbe essere considerato nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

1.10 Perdite d'acqua dal tetto.

In fase di sopralluogo, svoltosi durante le condizioni meteorologiche di pioggia si è constatata una perdita d'acqua dal tetto che ha raggiunto la controsoffittatura centrale del corridoio dell'ultimo piano fino a grondare acqua direttamente sul pavimento nella zona prospiciente alle scale.

La dogia centrale della controsoffittatura è stata rimossa esponendo il materiale di isolamento sotto copertura, ed è stato posto in corrispondenza un catino di contenimento dell'acqua.

I tecnici del comune dichiarano che predispongono immediatamente una indagine sulle cause di infiltrazione e sulle caratteristiche del materiale di isolamento in apparenza costituito da materassini in lana di roccia sigillati, la direzione scolastica sarà informata degli sviluppi anche al fine dell'aggiornamento rischi per il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

2. EDIFICIO VIA MOSCATI, Scuola PRIMARIA E SECONDARIA MOSCATI

2.1 Cortile interno

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 11 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio che prevede la sostituzione di tutti i serramenti ed il rifacimento delle facciate esterne. Essi comunicheranno le tempistiche e modalità di realizzazione del progetto.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

2.2 Bagni piano terra

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 12 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di intervento.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08. Valgono le stesse considerazioni già illustrate al precedente punto 1.1.

2.3 Bagni piano 1 e 2

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 13 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di intervento.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08. Valgono le stesse considerazioni già illustrate al precedente punto 1.1.

2.4 Pavimentazione

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 14 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti .

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di intervento.

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 2 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

2.5 Portoni di ingresso

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 15 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori .

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio che prevede la sostituzione di tutti i serramenti ed il rifacimento delle facciate esterne. Essi comunicheranno le tempistiche e modalità di realizzazione del progetto.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

2.6 Perimetro esterno

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 15 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori . I tecnici del Comune di Milano dichiarano che è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio che prevede la sostituzione di tutti i serramenti ed il rifacimento delle facciate esterne. Essi comunicheranno le tempistiche e modalità di realizzazione del progetto.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08

3 EDIFICIO VIA LINNEO, Scuola SECONDARIA MAMELI;

3.1 Palestre

3.1.1 Palestra grande.

Non è stato possibile visitare la palestra poiché area interdetta . I tecnici del Comune hanno precisato che stanno aspettando il piano di lavoro che l'impresa specializzata in rimozioni dovrà presentare all'Asl in cui verranno dettagliate le lavorazioni che dovrebbero consistere nella bonifica e non nell'incapsulamento. I tempi dovrebbero essere abbastanza veloci: se non ci dovessero essere criticità il lavori potrebbero iniziare fra circa un mese. La durata prevista è di circa

una settimana ma tutto verrà dettagliato nel documento. Per la pulizia straordinaria i tecnici del comune di Milano hanno richiesto l'intervento con urgenza. Lunedì mattina e pomeriggio erano presenti i tecnici a fare i rilevamenti negli ambienti limitrofi alla palestra.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

3.1.2 Palestra piccola

Non è stato possibile visitare la palestra piccola poiché area interdetta. Si tratta del locale dove è avvenuto il crollo della controsoffittatura. I tecnici del Comune hanno comunicato che dovrebbe ritornare agibile per Pasqua. In palestra dopo il crollo è stata rilevata presenza di fibre aereodisperse in quantità estremamente inferiori rispetto ai limiti consentiti dalla legge. In palestra quindi non risulta esserci una dispersione pericolosa.

La restante parte dell'edificio, era stata indagata e relazionata da Tecnoindagine (dovrebbe avere una copia della documentazione il preside), era stata fatta una prima relazione nell'aprile 2013 che aveva indicato delle criticità (bagni, corridoio e uffici) era stato messo in sicurezza con una rete anti sfondellamento, dietro il controsoffitto.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08

3.1.3 Copertura palestre

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 6 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti. I tecnici del Comune di Milano dichiarano che è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio che prevede il rifacimento delle coperture e dei pluviali delle palestre. Essi comunicheranno le tempistiche e modalità di realizzazione del progetto.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08

3.2 Aule e spazi comuni

3.2.1 Crepe (Lesioni strutturali)

NON Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alle pagine 7 e 8 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori. Infatti le fessurazioni murarie sia pure significative ed estese sono di luce limitata e non indicano un rischio di crollo bensì un assestamento. La rappresentazione fotografica della relazione trae in inganno poiché si riferisce alle scalpellature di ispezione e non alle fessure stesse.

Nella relazione tecnica sulla stabilità strutturale dell'edificio del 2015, sono stati segnalati dei peggioramenti in alcune zone nuove su cui si sta programmando un intervento. I tecnici del

comune di Milano dichiarano che tali peggioramenti non inficiano la struttura dell'edificio, bensì la sicurezza dei ragazzi: se cade un pezzo di intonaco oppure una veneziana (cosa successa) può far male. Si rifaranno le prove da strappo sui lavori di due anni fa e laddove è necessario si andrà ad integrare.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono di installare immediatamente un "fessurimetro" sulle lesioni murarie significative in modo da identificare eventuali peggioramenti in atto, inoltre il rischio "crollo" o "stabilità delle strutture" dovrebbe essere considerato nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

3.2.2 Umidità e muffe

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 9 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti. I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di intervento. I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni di degrado nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08

3.3 Aree esterne

Scritte, discarica e cancelli aperti.

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 8 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti .

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che comunicheranno le tempistiche e modalità di sgombero dei materiali e recupero delle condizioni di degrado.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di questi materiali nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

3.4 Tende "veneziane" distribuite in tutto l'edificio;

Vengono confermate le condizioni di degrado descritte alla pagina 9 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti. Si tratta di elementi modulari a cassetta in alluminio del peso di qualche kg che non risultano più attaccati saldamente al muro sopra la finestra e cadono senza preavviso. I docenti ed i genitori referenti dell'edificio segnalano diversi casi di caduta e un caso di incidente occorso recentemente ad un allievo colpito in testa da una di queste tende, nonché un caso di quasi incidente.

Data la vetustà dei dispositivi (oltre 20 anni) se ne suggerisce la completa sostituzione.

I tecnici del Comune di Milano dichiarano che le attività di sostituzione delle tende veneziane verranno valutate in dettaglio esse richiedono il finanziamento della attività da parte del Comune di Milano, sarà comunicata alla dirigenza scolastica la tempistica di ripristino.

Si indica la regolamentazione di riferimento nella nota 2 in calce al comunicato.

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di questi materiali nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08.

3.5 Locale caldaie

Nel sopralluogo al locale tecnico caldaia e adiacente seminterrato, si è rilevato che i locali risultano aperti e facilmente accessibili da estranei. I locali seminterrati adiacenti e relativo camminamento, sono in grave stato di abbandono, con macerie ecc, ed evidenti segni di permanenza di estranei. Il principale riscontro riguarda la presenza di fanghiglia e segni di allagamento ricorrente (sotto il pavimento del camminamento è presente un condotto di smaltimento delle acque meteoriche) dovuto allo stato del sistema di smaltimento delle acque meteoriche; anche il recapito dei pluviali parrebbe avvenire a quota inferiore al piano di campagna. Non è da escludere che, come segnalato dai cedimenti parziali delle pavimentazioni esterne, tali allagamenti/infiltrazioni siano da correlare agli assestamenti strutturali della parte terminale dell'edificio.

Il tema dello smaltimento acque e allagamenti seminterrato deve essere compiutamente affrontato dagli Uffici competenti.

Inoltre sempre in relazione a detta zona, si rileva che le grate soprastanti il camminamento di accesso ai locali seminterrati presentano evidenti segni di deterioramento degli appoggi laterali, con rischio per la sicurezza di chi vi transita. Tale situazione viene specificamente segnalata ai tecnici del Comune.

3.6 Varie

Scala di sicurezza interna.

Vengono confermate le condizioni descritte alla pagina 9 della Relazione del 4-10-16 del Comitato Genitori, tali situazioni vengono puntualmente e specificamente segnalate ai tecnici degli Uffici competenti .

I rappresentanti del Comitato Genitori suggeriscono alla direzione di istituto di valutare il rischio dovuto alla presenza di queste condizioni nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del DLGS 81-08

4. Commento generale.

Oltre alle condizioni generali di degrado rispetto alle strutture edilizie, oggetto del sopralluogo, i rappresentanti dei Genitori riscontrano situazioni inadeguate dovute ad una insufficiente gestione/manutenzione/pulizia relativa alla conduzione quotidiana dei locali scolastici. Si ritiene necessario richiedere chiarimenti in merito alle mansioni del personale nonchè maggiore controllo rispetto a tali ordinarie attività di pulizia.

5 Documentazione

Durante il sopralluogo i tecnici del comune di Milano hanno segnalato le difficoltà organizzative interne che impediscono di recuperare in tempi brevi la documentazione di sicurezza degli edifici obbligatoria per legge e già richiesta ripetutamente dalla direzione di Istituto. Essi comunque si impegnano a recuperarla ed a inviarne copia alla direzione di istituto.

Di seguito l'elenco documenti richiesti dal comitato ICL alla direzione di istituto.

- Documento di valutazione rischi ex artt. 17, 28, 29 - D. Lgs. 81/2008, inclusi i certificati obbligatori in esso contenuti (già pervenuto in data 18-10-2016 senza allegati)

- Atti di nomina del RSPP con relativo nominativo e CV

- Relazione della Direzione Centrale Tecnica del Comune di Milano del 29 settembre 2016, intendosi completa dei relativi timbri e firme che ne comprovino l'ufficialità

- Indagine sullo sfondellamento” dei solai a firma Tecno Indagini Srl. del 24 aprile 2013 e relativi allegati tecnici

- Documentazione sulle indagini eseguite sui materiali contenenti amianto e sui rilevamenti ambientali per la presenza di fibre aereodisperse di amianto (tecniche di monitoraggio ambientale fibre aerodisperse MOCF, SEM)

D'accordo con la dirigenza di istituto, i documenti verranno condivisi con i genitori. Il gruppo di genitori tecnici si è reso disponibile a valutarli.

La commissione tecnica costituita dal Comitato Genitori ICL si riserva di produrre una relazione tecnica di dettaglio sugli esiti di questo sopralluogo e sulla documentazione di legge richiesta tale relazione verrà resa disponibile sia ai genitori che alla direzione di Istituto e all'ufficio tecnico del comune di Milano.

Si ringraziano tutti i partecipanti al sopralluogo ed in particolare il dirigente Prof. Giorgio Sturaro per la collaborativa e gentile disponibilità espressa durante tutta la durata del sopralluogo.

Associazione Genitori Istituto Comprensorio Linneo

Gruppo Sicurezza ICL

Milano 20 ottobre 2016

NOTE citate nel comunicato relative alla regolamentazione di legge:

Nota 1:

Decreto Legislativo 81-08.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 238, comma 1

Il datore di lavoro: assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

Art. 262. (Sanzioni per il datore di lavoro)

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 238, comma 1,

Nota 2:

DLGS 81-08 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 64. (Obblighi del datore di lavoro)

Comma 1. Il datore di lavoro provvede affinché:

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

Art. 68. (Sanzioni per il datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:.....

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1,